

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Derechos de autor

El contenido de este manual es propiedad de Struers ApS. Se prohíbe la reproducción de cualquier parte de este manual sin el permiso por escrito de Struers ApS.

Todos los derechos reservados. © Struers ApS 2023.01.24.

Índice

1	Acerca de este manual	6
1.1	Accesorios y consumibles	6
2	La seguridad	6
2.1	Uso previsto	6
2.2	Funciones de seguridad - (FS)	7
2.2.1	Medidas de seguridad de Xmatic Compact	9
2.3	Mensajes de seguridad	10
2.4	Mensajes de seguridad de este manual	10
3	Introducción	13
3.1	Descripción del dispositivo	13
3.2	Datos generales	15
3.3	La pantalla	18
4	Instalación	20
4.1	Desembale la máquina	20
4.2	Levante la máquina	22
4.3	Compruebe la lista de embalaje	25
4.4	Suministro eléctrico	26
4.5	Ruido	29
4.6	Conecte la unidad de recirculación - (Opcional)	29
4.6.1	Llene el depósito de recirculación	30
4.6.2	Colocar el filtro bolsa en la unidad de recirculación	31
4.6.3	Conecte la unidad de recirculación a la máquina	31
4.7	Vibraciones	32
4.8	Suministro de aire comprimido	33
4.9	Conecte a la entrada y salida de agua	33
4.10	Conecte a un sistema de extracción	35
4.11	Instale un faro baliza en la máquina	35
4.12	Ajuste de la velocidad de enfriamiento del disco	36
4.13	Monte el MD-Disc	37
5	Transporte y almacenamiento	38
5.1	Almacenamiento	38
5.2	Transporte	38
6	Arranque: la primera vez	40
6.1	Superficies MD	40

6.2	Botellero	42
6.2.1	Coloque las botellas en el módulo botellero	42
6.2.2	Jabón y alcohol	43
7	Configuration	43
7.1	Consumibles	44
7.2	Ajustes de la máquina	46
7.3	Plantillas de limpieza	47
7.4	Enfriamiento del disco	48
8	Haga funcionar el dispositivo	49
8.1	Sujete y nivele las muestras	49
8.2	Acceso a la zona de trabajo	49
8.3	Colocar y retirar el portamuestras en/de la máquina	50
8.4	Limpie los tubos	52
8.5	Métodos	53
8.5.1	Métodos Struers	53
8.5.2	Métodos personalizados	54
8.6	El proceso de preparación	58
8.6.1	Selección de paso	59
8.6.2	Inspeccione un portamuestras	60
8.6.3	Inicie el proceso de preparación	61
9	Mantenimiento y servicio - Xmatic Compact	62
9.1	Limpieza general	62
9.2	Cuando es necesario	63
9.2.1	Filtro de aire	63
9.2.2	Las botellas y el botellero	63
9.2.3	Limpie el MD-Disc	63
9.2.4	Limpie los tubos	65
9.2.5	Afiladores MD	68
9.2.6	Limpie la pantalla táctil	68
9.2.7	Limpie los espejos del elevador MD	69
9.2.8	Vacíe la botella separadora de alcohol - (Opcional)	69
9.3	Diariamente	70
9.3.1	MD superficies de esmerilado	70
9.4	Semanalmente	71
9.4.1	La máquina	71
9.4.2	Estación con limpieza a alta presión	74
9.4.3	Estación de limpieza de ultrasonidos - (Opcional)	74
9.5	Mensualmente	75
9.5.1	Unidad de recirculación - Opcional	75

9.6	Anualmente	76
9.6.1	Afilador con punta de diamante	77
9.6.2	Tapa de seguridad principal	77
9.6.3	Compruebe los dispositivos de seguridad	77
9.7	Piezas de recambio	79
9.8	Servicio y reparación	79
9.9	Disposición	80
9.9.1	Consideraciones ambientales	80
10	Resolución de problemas - Xmatic Compact	80
10.1	Acceda a la zona de trabajo en caso de corte de electricidad	81
11	Datos técnicos	82
11.1	Datos técnicos - Xmatic Compact con transportadora vertical	82
11.2	Datos técnicos - Xmatic Compact sin transportadora vertical	89
11.3	Memoria volátil	95
11.4	Términos y condiciones: volatilidad	97
11.5	Partes del sistema de control relativas a la seguridad o SRP/CS	99
11.6	Diagramas	100
11.6.1	Diagramas - Xmatic Compact	100
11.7	Información legal y reglamentaria	104
12	Fabricante	104
	Declaración de Conformidad	105

[illegible][illegible][illegible]

- ## Xmatic Compact

Acceso a la zona de preparación durante la preparación

Una vez que la máquina ha completado la preparación, pueden pasar hasta 3 minutos hasta que pueda abrir la tapa de seguridad principal.

2.2.1 Medidas de seguridad de Xmatic Compact**Leer detenidamente antes de usar la máquina****Precauciones específicas de seguridad - riesgos residuales**

1. Hacer caso omiso de esta información y usar el equipo de un modo incorrecto puede provocar graves lesiones corporales y daños materiales.
2. Asegúrese que la tensión de suministro eléctrico actual se corresponde con la tensión que se indica en la placa de identificación de la máquina. La máquina debe estar conectada a la toma de tierra.
3. Apague la máquina y desconecte el cable del suministro eléctrico antes de desmontarla o instalar componentes adicionales.
4. Conectar la máquina a una toma de agua fría. Asegurarse de que las conexiones de agua son a prueba de fugas y que la salida de agua funciona correctamente. Cierre el suministro de agua si no va a utilizar la máquina durante un período de tiempo prolongado.
5. Asegúrese que la parada de emergencia funciona correctamente.
6. Al usar soportes porta muestras, asegúrese de que todas las muestras están firmemente sujetas y equilibradas antes de iniciar el proceso de preparación.
7. Use guantes adecuados para proteger las manos de muestras abrasivas y calientes/afiladas.
8. El equipo se ha diseñado para ser utilizado exclusivamente con consumibles de Struers diseñados especialmente para este fin y este tipo de máquina.

Medidas de seguridad generales

1. La máquina debe instalarse con arreglo a lo dispuesto en los reglamentos de seguridad locales. Todas las funciones de la máquina y de los equipos conectados deben poder usarse y funcionar sin problemas.
2. El operario debe leer las medidas de seguridad y el Manual de Instrucciones, así como las secciones relevantes de los manuales de los equipos y accesorios conectados. El operario debe leer el manual de instrucciones y, si procede, las fichas de datos de seguridad de los consumibles empleados.
3. El equipo de Struers debe ser utilizado junto con el manual de instrucciones suministrado y siguiendo las indicaciones del mismo.
4. El desmontaje de cualquier parte del equipo, durante el mantenimiento o reparación, la realizará exclusivamente un técnico cualificado (electromecánico, electrónico, mecánico, neumático, etc.).
5. Si observa fallos de funcionamiento o escucha ruidos inusuales, apague la máquina y avise al servicio técnico.

**ADVERTENCIA**

Los componentes esenciales de seguridad tienen que sustituirse, como máximo, después de un ciclo de vida de 20 años.
Póngase en contacto con el servicio técnico de Struers.

**ADVERTENCIA**

No utilice la máquina con dispositivos de seguridad defectuosos.
Póngase en contacto con el servicio técnico de Struers.

**ADVERTENCIA**

En caso de incendio, alerte a todas las personas que se encuentren cerca y al cuerpo de bomberos. Desconecte la alimentación. Utilizar un extintor de incendios de polvo. No use agua.

**PELIGRO ELÉCTRICO**

La máquina debe estar conectada a la toma de tierra.
Asegúrese que la tensión de suministro eléctrico actual se corresponde con la tensión que se indica en la placa de identificación de la máquina.
Una tensión incorrecta puede dañar el circuito eléctrico.

**PELIGRO ELÉCTRICO**

El equipo está protegido por un transformador de aislamiento de seguridad.
Asegúrese de que el nivel adecuado de ik_min está presente.
Póngase en contacto con un electricista cualificado para verificar la solución.
Cumpla siempre los reglamentos locales.

**PELIGRO ELÉCTRICO**

Desconecte el suministro eléctrico antes de instalar equipos eléctricos.
Asegúrese que la tensión de suministro eléctrico actual se corresponde con la tensión que se indica en la placa de identificación de la máquina.
Una tensión incorrecta puede dañar el circuito eléctrico.

**PELIGRO ELÉCTRICO**

La bomba de la unidad de recirculación y refrigeración debe estar conectada a tierra (toma de tierra).
Asegúrese que la tensión del suministro eléctrico se corresponde con la tensión indicada en la placa de identificación de la bomba.
Una tensión incorrecta puede dañar el circuito eléctrico.

**PELIGRO ELÉCTRICO**

La desconexión de la unidad del suministro eléctrico la debe realizar exclusivamente un técnico cualificado.

**PRECAUCIÓN**

El equipo de Struers debe ser utilizado junto con el manual de instrucciones suministrado y siguiendo las indicaciones del mismo.

**PRECAUCIÓN**

No use la máquina si está dañada.

[illegible]

Los dispositivos de seguridad deben comprobarse al menos una vez el año.



PRECAUCIÓN

[illegible]

PRECAUCIÓN

La exposición prolongada a ruidos intensos puede causar daños permanentes a nivel auditivo.

Use protección auditiva si la exposición a los ruidos supera los niveles establecidos en los reglamentos locales.



PRECAUCIÓN

No use la máquina con accesorios o consumibles no compatibles.



PRECAUCIÓN

Use guantes adecuados para proteger las manos de muestras abrasivas y calientes/afiladas.

[illegible]

Asegúrese de que la máquina está nivelada.



PRECAUCIÓN

La máquina no debe funcionar cuando está apoyada sobre las ruedas.



PRECAUCIÓN

Evite que el aditivo empleado en el fluido de refrigeración entre en contacto con la piel.



PRECAUCIÓN

El depósito de recirculación es muy pesado cuando está lleno.



PRECAUCIÓN

La presión del fluido de refrigeración suministrado a la máquina debe ser de máximo 2 bares.

3 Introducción

3.1 Descripción del dispositivo

La Xmatic Compact es una máquina automática para el esmerilado, pulido y limpieza materialográfica.

El operador selecciona los parámetros de preparación, las superficies de esmerilado/pulido y la suspensión/lubricante que se utilizarán para el método. Hay métodos de preparación y limpieza estándar en la máquina, y se pueden añadir métodos personalizados.

El operador inicia el proceso abriendo la tapa de seguridad principal y coloca un portamuestras en la estación de recogida de portamuestras. El operador solo puede colocar un portamuestras cada vez.

En la Xmatic Compact con transportador vertical, el operador inicia el proceso colocando un portamuestras en un cajón del transportador vertical. El operador puede colocar hasta 8 portamuestras en la transportadora vertical.

Cuando se coloca un soporte porta muestras en la máquina o en la transportadora vertical, la máquina detecta automáticamente el soporte porta muestras y lo indica en el interfaz gráfico de usuario (GUI). Si se utiliza un modelo con transportadora vertical, la máquina puede identificar automáticamente la superficie de las muestras que hay que preparar para determinar los siguientes parámetros: fuerza, caudal de agua y niveles correctos de dosificación de la suspensión/lubricante.

El operador selecciona entre diferentes métodos de esmerilado/pulido y/o métodos de limpieza para cada soporte porta muestras individual.

El operador pulsa "start" para iniciar el proceso en función de los métodos seleccionados para cada soporte porta muestras. Si se utiliza una Xmatic Compact con transportador vertical, la máquina lleva el portamuestras a la estación de recogida, desde donde el cabezal móvil lo recoge. Si se utiliza la Xmatic Compact sin transportador vertical, es el operador quien coloca el portamuestras en la estación de recogida. Dependiendo del método seleccionado, el cabezal de desplazamiento lleva el soporte porta muestras a través de cada uno de los pasos del proceso.

Un método típico incluye una serie de pasos de esmerilado y/o pulido en la estación de esmerilado/pulido MD. En la estación MD, la máquina puede intercambiar automáticamente las superficies MD y posicionar el brazo dosificador sobre la superficie MD.

Durante un paso en la estación MD, la máquina dosifica automáticamente los consumibles o el agua seleccionados. Entre cada paso en la estación MD, el soporte porta muestras suele limpiarse y secarse.

Tras el último paso del proceso, el cabezal de desplazamiento devuelve el soporte porta muestras a la estación de recogida, desde donde la transportadora vertical lo devuelve al cajón. El cajón se abre automáticamente para indicar que las muestras en el soporte porta muestras están listas para la inspección. En una Xmatic Compact sin transportadora vertical, el operador abre la tapa de seguridad principal y retira el portamuestras.

La Xmatic Compact con transportadora vertical es capaz de procesar automáticamente todos los portamuestras en la transportadora vertical sin que tenga que intervenir el operador.

La Xmatic reconoce todos los consumibles de Struers presentes en la máquina. Esto permite que la máquina avise al operador sobre la falta o el bajo nivel de consumibles para el método o métodos seleccionados.

La tapa de seguridad principal de la Xmatic Compact se bloquea cuando el operador la pone en marcha, y permanece bloqueada hasta que se detienen todos los movimientos peligrosos. No es posible que la máquina ejecute un proceso mientras la tapa principal de seguridad esté abierta.

Limpieza

La limpieza se realiza a través de la limpieza a alta presión y/o la limpieza por ultrasonidos en función del método de limpieza seleccionado. Este tipo de limpieza se realiza en dos cámaras separadas. El alcohol puede aplicarse durante la limpieza y el secado de materiales sensibles al agua, y forma parte del proceso de limpieza a alta presión. También se puede aplicar jabón concentrado durante el proceso de limpieza a alta presión.

Elevador MD

Las superficies MD se intercambiarán automáticamente en función del método seleccionado. En el elevador MD se pueden colocar hasta 8 superficies de esmerilado/pulido diferentes.

El operador puede acceder al elevador MD mientras la máquina está preparando un soporte porta muestras, pero no mientras está cambiando una superficie de esmerilado/pulido.

Botellero

En función del método, el operador puede seleccionar entre varias suspensiones y lubricantes, incluida la suspensión de pulido de óxido. En el botellero caben hasta siete botellas de consumibles, una de alcohol y otra de jabón concentrado. Las botellas de consumibles se conectan a la máquina a través de un conector dedicado a cada posición de botella individual.

El operador puede cambiar una botella de suspensión/lubricante mientras la máquina está preparando un portamuestras, pero no si la máquina está utilizando la suspensión/lubricante en cuestión.

Si se retira una botella y se inserta una nueva, la interfaz gráfico de usuario preguntará si es necesario realizar un lavado automático, y el tubo puede introducirse en la función de lavado antes de conectarse a la nueva botella.

La máquina está equipada con dos paradas de emergencia. Si se activa una de las paradas de emergencia, se detienen todas las partes móviles peligrosas.

Modelos

Xmatic Compact con limpieza a alta presión

Xmatic Compact con limpieza a alta presión y por ultrasonidos


Xmatic Compact con limpieza a alta presión y Transportadora vertical

Xmatic Compact con limpieza a alta presión, limpieza por ultrasonidos y transportadora vertical


Opcional: unidad de recirculación para estación de esmerilado/pulido MD.

3.2 Datos generales

Vista frontal

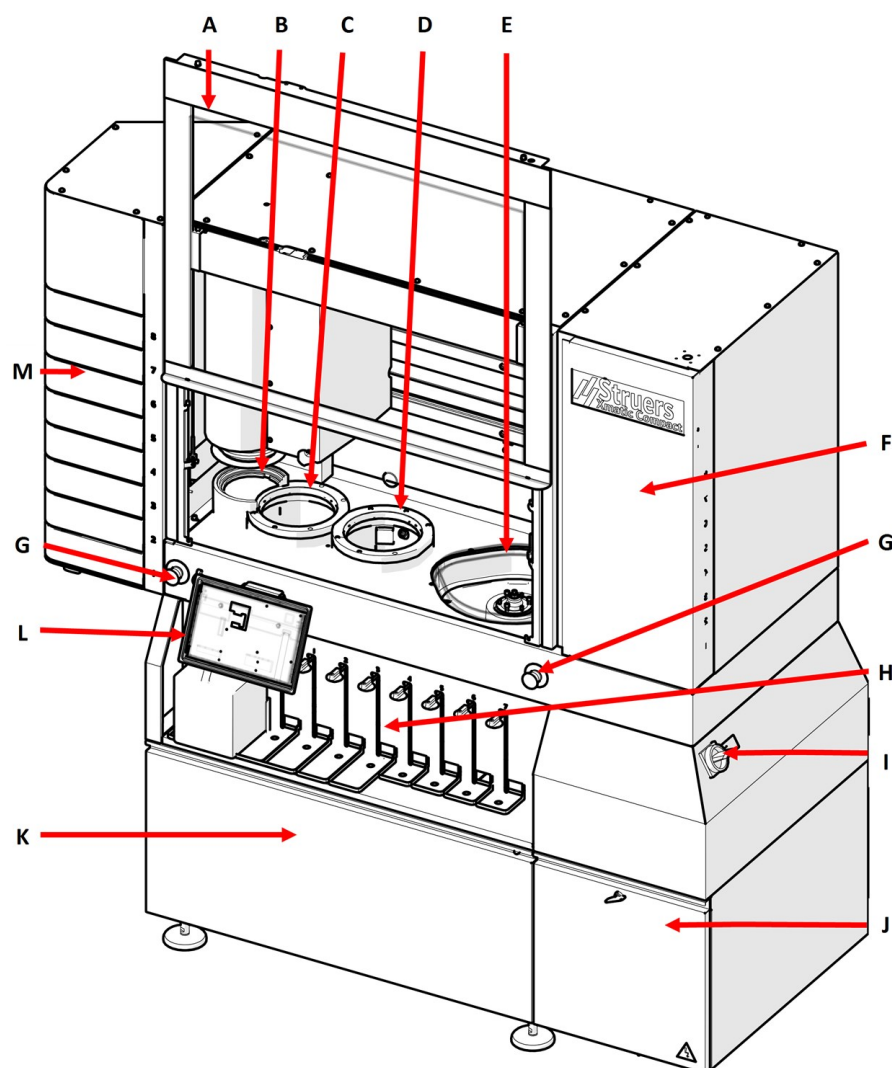


- A** Tapa de seguridad principal
- B** Punto de recogida
- C** Estación de limpieza ultrasónica, Opcional
- D** Estación con limpieza a alta presión
- E** Esmerilado y pulido MD
- F** Elevador MD
- G** Parada de emergencia
- H** Botellero
- I** Interruptor principal
- J** Compartimento eléctrico
- K** Compartimento de la unidad de recirculación
- L** Pantalla
- M** Transportadora vertical

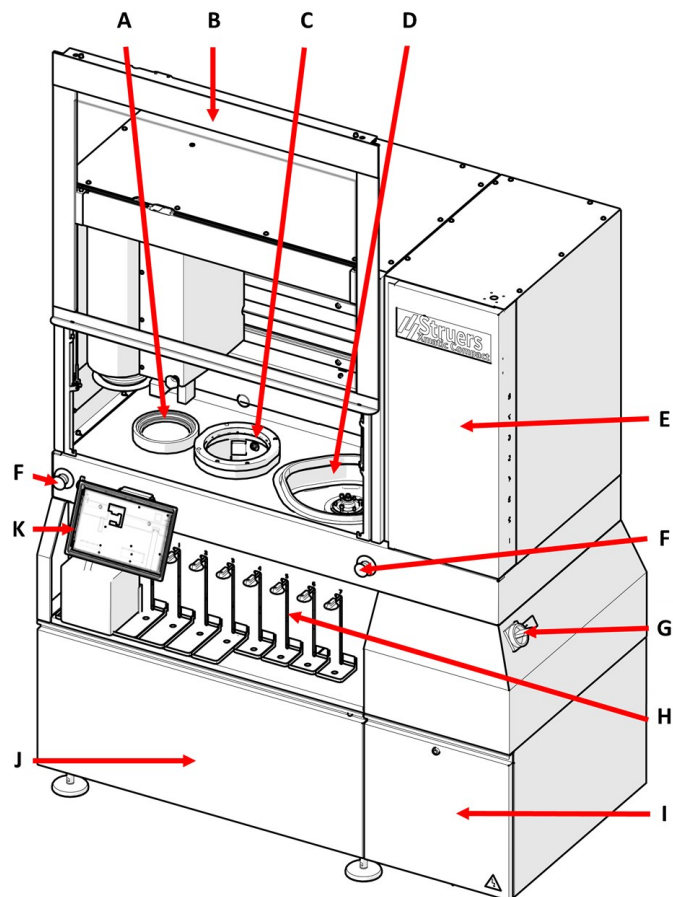


- A** Punto de recogida
- B** Tapa de seguridad principal
- C** Estación con limpieza a alta presión
- D** Esmerilado y pulido MD
- E** Elevador MD
- F** Parada de emergencia
- G** Interruptor principal
- H** Botellero
- I** Compartimento eléctrico
- J** Compartimento de la unidad de recirculación
- K** Pantalla

Vista lateral

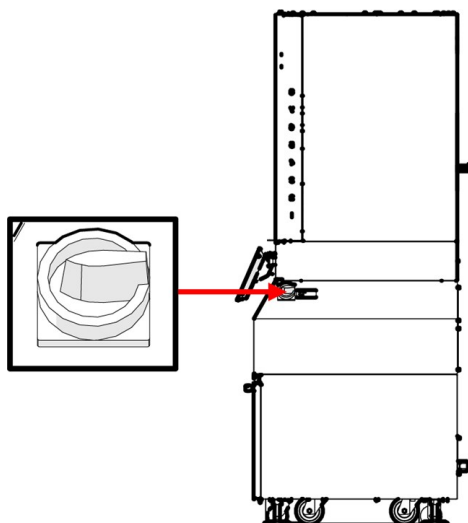

Lado derecho


Interruptor principal.

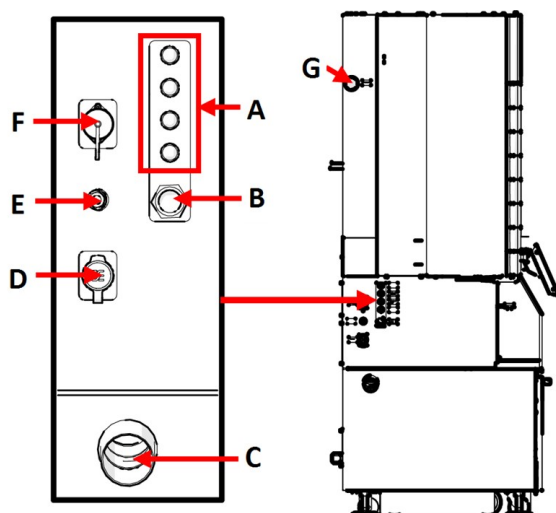


Lado izquierdo

- A Reguladores de caudal de agua y suministro de agua
- B Entrada de agua
- C Salida de agua
- D Conexión Ethernet
- E Aire comprimido
- F Señal de control externa
- G Escape

Vista trasera - Suministro eléctrico

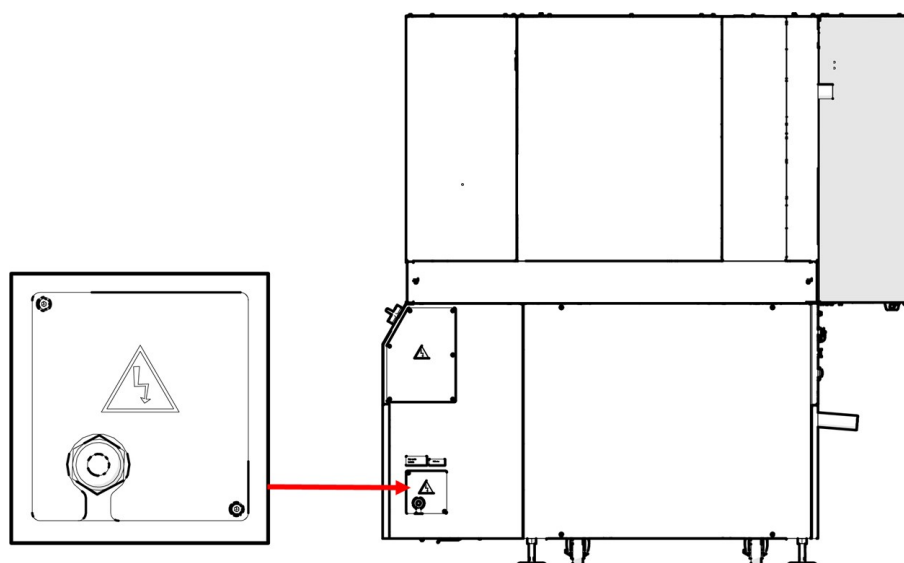

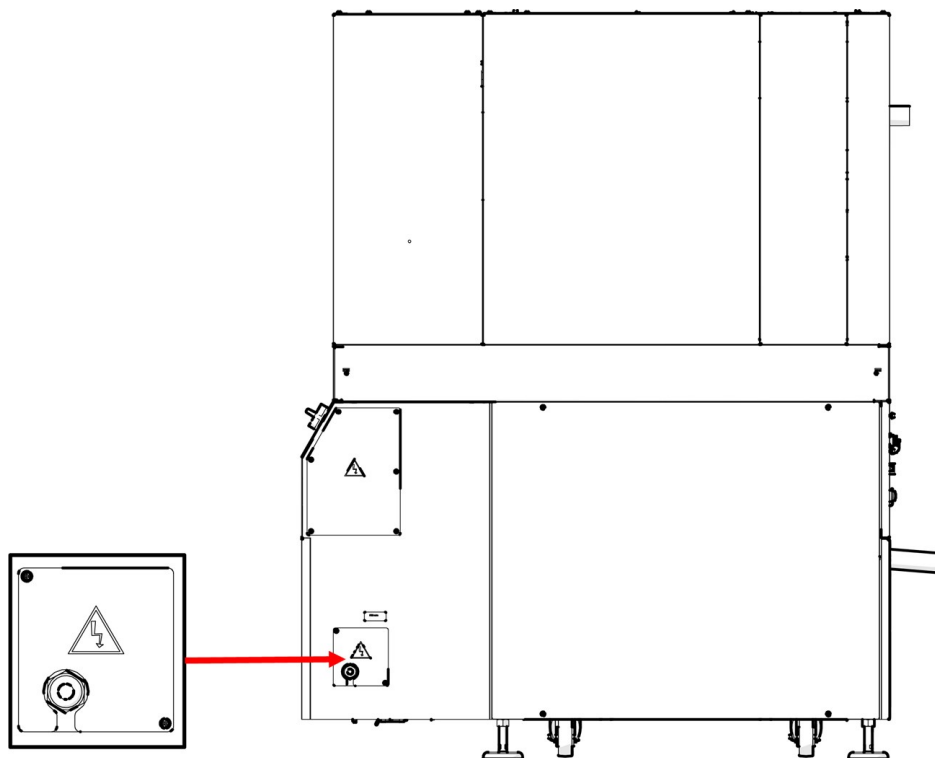


3.3 La pantalla

La pantalla es una pantalla táctil en la que se pulsán botones, iconos y áreas específicas para acceder a una pantalla o activar una función.

Toda la programación y el funcionamiento se realizan en la pantalla táctil.

El software se inicia al encender la máquina.


Datos generales

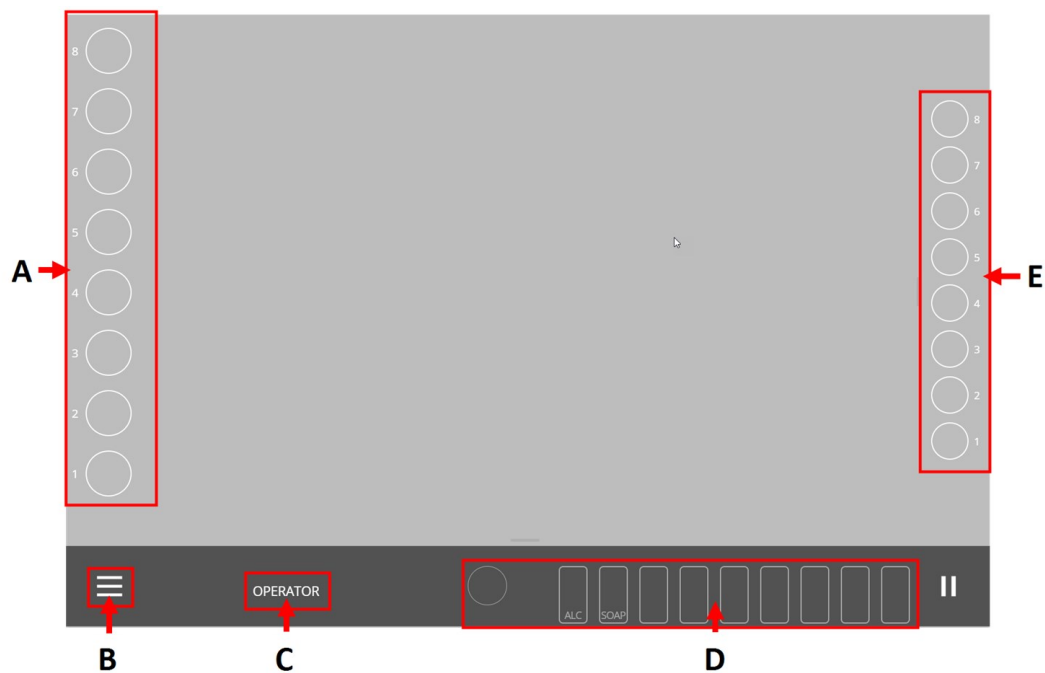

- A Cinta para portamuestras
- B Menú principal
- C Modos de usuario
- D Cinta para consumibles
- E Cinta para superficie MD


**Nota**

La pantalla de una Xmatic Compact sin transportadora no muestra la cinta de portamuestras. (A)

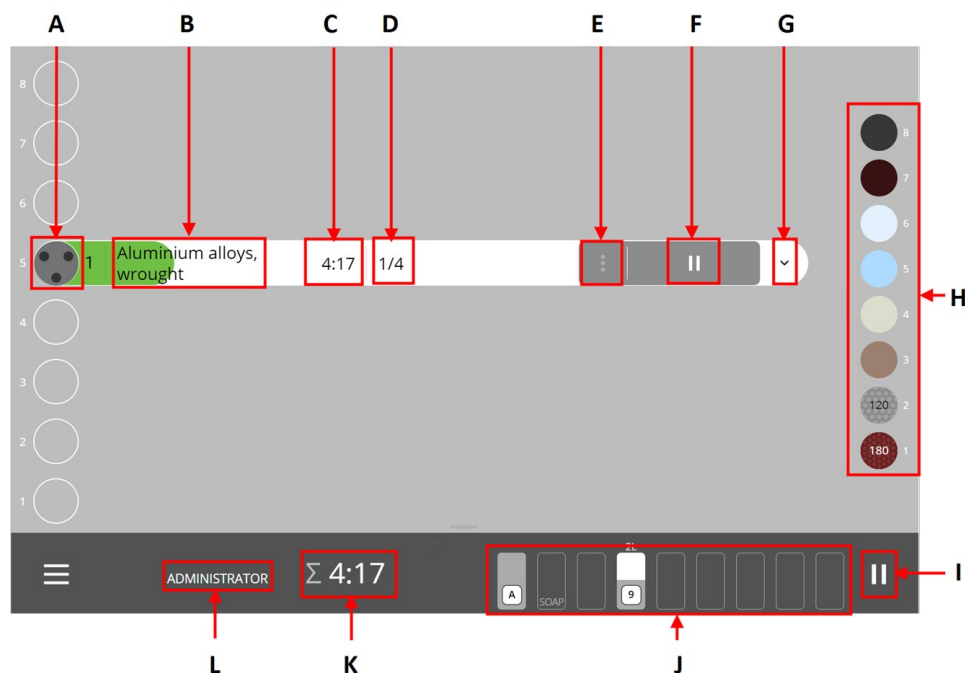Vista detallada - Xmatic Compact con Transportadora vertical

- A Este elemento indica que hay un soporte porta muestras en el cajón, y cuántas muestras contiene. Puede configurar la máquina para que detecte automáticamente cuántas muestras contiene el portamuestras. Ver también: [Ajustes de la máquina ► 46](#). También puede hacer clic en el icono del portamuestras para seleccionar manualmente el número de muestras.
- B Este elemento muestra el nombre del método seleccionado. Si es necesario, pulse sobre el nombre del método para abrir la biblioteca de métodos y seleccionar otro método.
- C Este elemento muestra el tiempo que tarda en ejecutarse el paso actual.
- D Este elemento muestra el número de pasos incluidos en el método.
- E Toque este elemento para acceder a los submenús **Step selection** (Selección de paso) y **Edit method** (Editar método).
- F Pulse el botón **Run** (Ejecutar) cuando esté listo para ejecutar el método seleccionado. También puede utilizar este botón para pausar el proceso mientras se está ejecutando.
- G Toque este elemento para abrir la lista desplegable que indica todos los pasos del método seleccionado.
- H La cinta para superficie MD muestra qué superficies MD están disponibles en la máquina.
- I Utilice este botón para detener el proceso de preparación en caso necesario.
- J La cinta de consumibles muestra los consumibles disponibles en la máquina.
- K Este elemento muestra el tiempo de proceso total
- L Este elemento muestra el tipo de usuario conectado a la máquina.

Vista detallada - Xmatic Compact sin transportadora

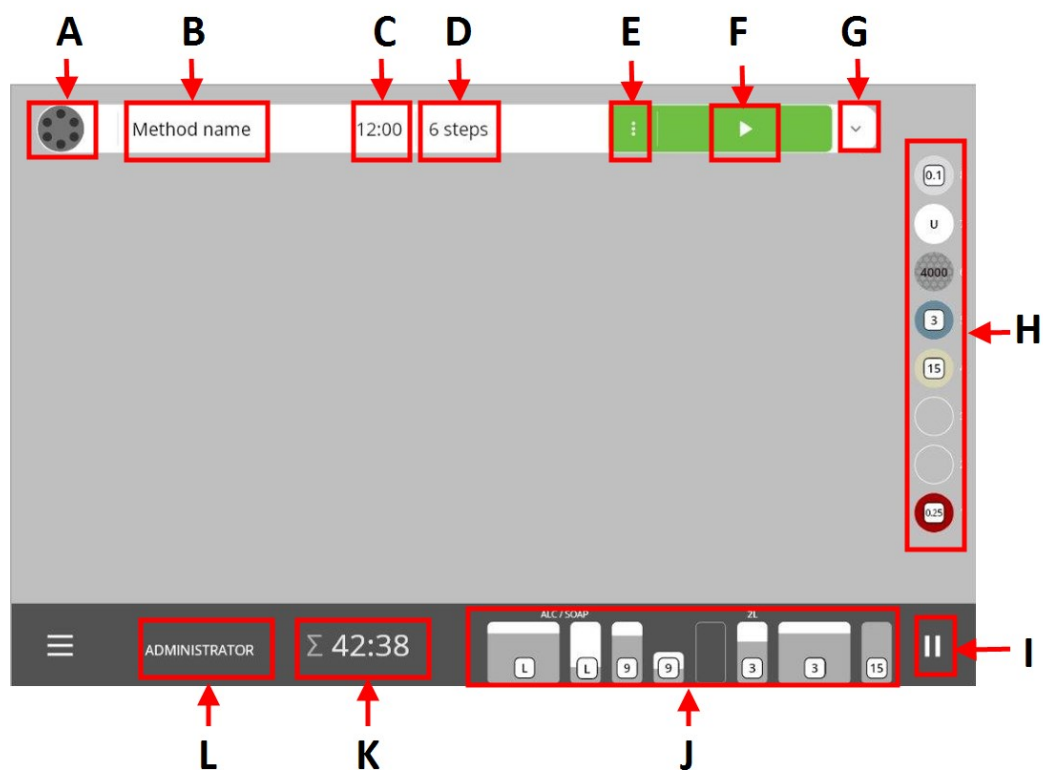

- A Este elemento indica que hay un soporte porta muestras en el cajón, y cuántas muestras contiene.
- B Este elemento muestra el nombre del método seleccionado. Si es necesario, pulse sobre el nombre del método para abrir la biblioteca de métodos y seleccionar otro método.
- C Este elemento muestra el tiempo que tarda cada método,
- D Este elemento muestra el número de pasos incluidos en el método.
- E Toque este elemento para acceder a los submenús **Step selection** (Selección de paso) y **Edit method** (Editar método) .
- F Pulse el botón **Run** (Ejecutar) cuando esté listo para ejecutar el método seleccionado. También puede utilizar este botón para pausar el proceso mientras se está ejecutando.
- G Toque este elemento para abrir la lista desplegable que indica todos los pasos del método seleccionado.
- H La cinta para superficie MD muestra qué superficies MD están disponibles en la máquina.
- I Utilice este botón para detener el proceso de preparación en caso necesario.
- J La cinta de consumibles muestra los consumibles disponibles en la máquina.
- K Este elemento muestra el tiempo de proceso total.
- L Este elemento muestra el tipo de usuario conectado a la máquina.


4 Instalación

4.1 Desembale la máquina

Retire la caja de embalaje

- Abra y retire los laterales y la parte superior de la caja de embalaje.

Retire los soportes de transporte.

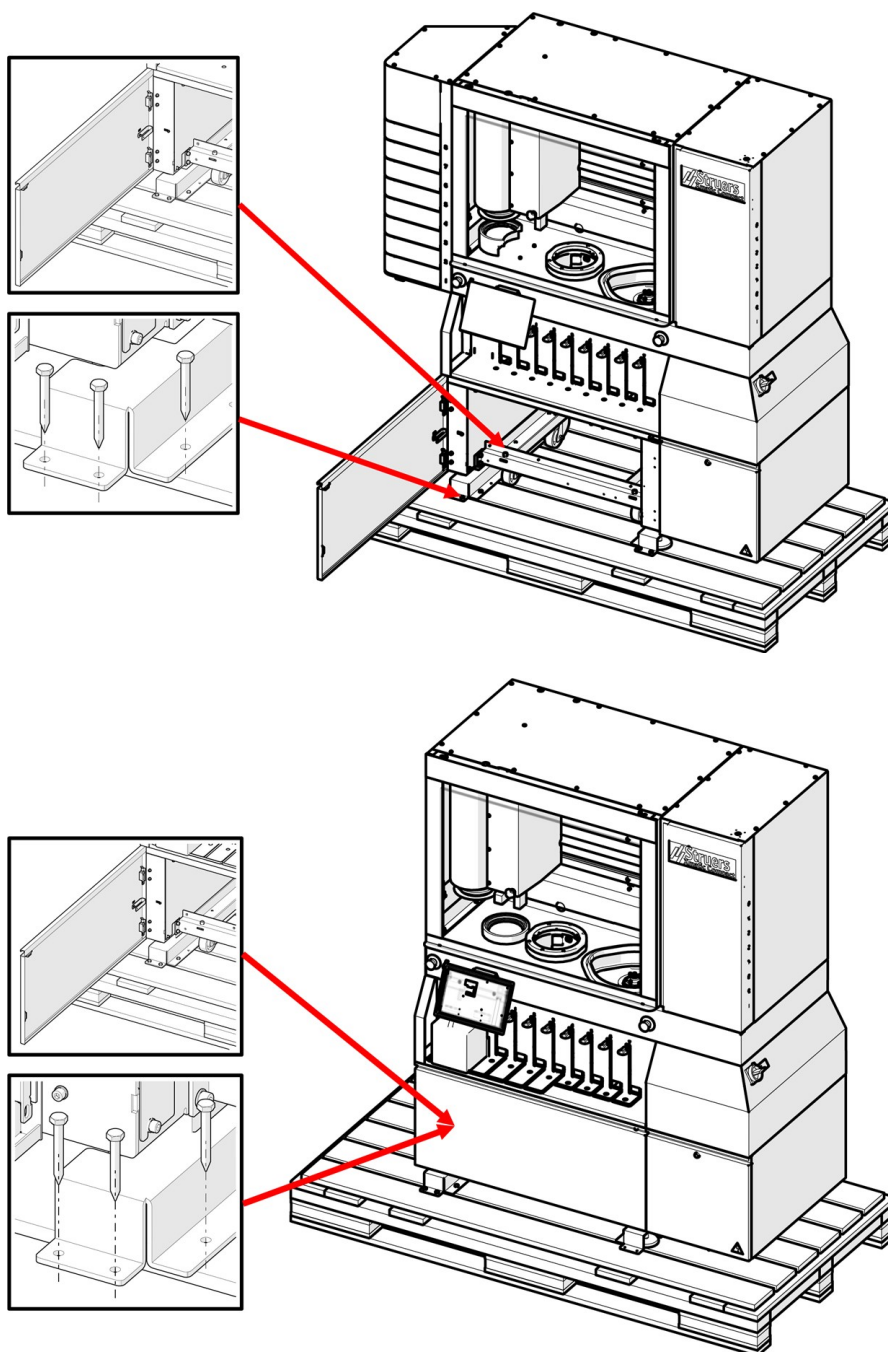

- Desatornille los soportes de transporte que inmovilizan la máquina al palet.



Nota

Recomendamos que conserve todos los elementos y anclajes del embalaje original para usos futuros.

4.2 Levante la máquina




PELIGRO DE APLASTAMIENTO
Tenga cuidado con las manos/dedos al manipular la máquina.
Use calzado de seguridad al manipular maquinaria pesada.

Peso	
Máquina	730 kg (1609 lb)
El peso de los portamuestras y consumibles utilizados.	

Centro de gravedad


Vista frontal

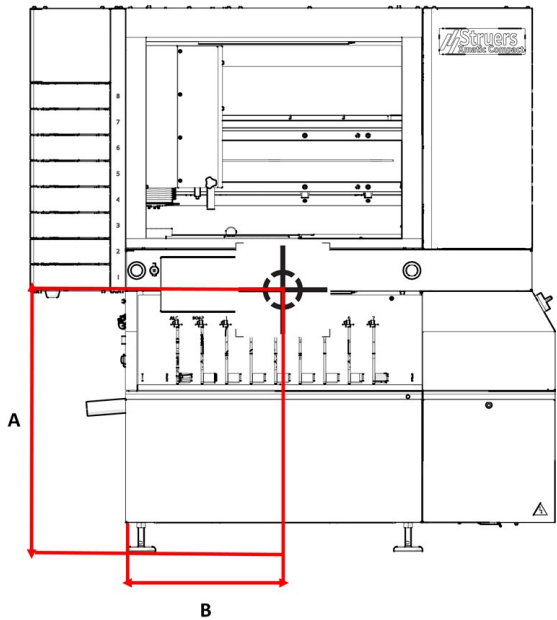

A 1008 mm (40")
B 900 mm (35,4")

A 970 mm (38")
B 634 mm (25")


Vista lateral

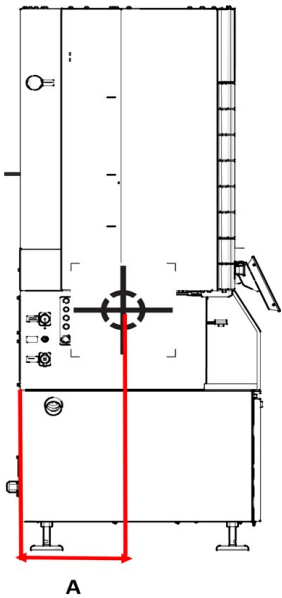

A 341 mm (13,4")

A 329 (13")

Desplace la máquina con una carretilla elevadora

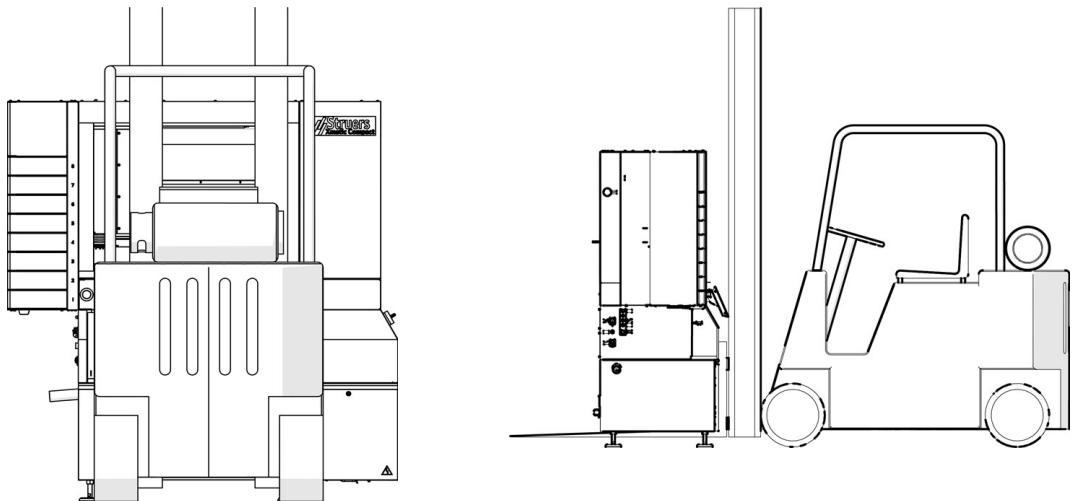

1. Coloque las uñas de la carretilla elevadora de modo que el centro de gravedad quede situado entre las mismas. Eleve la máquina por la parte delantera.
2. Coloque la máquina en su posición final.
3. Baje la máquina hasta que las ruedas toquen el suelo.



PRECAUCIÓN

Asegúrese de que la máquina está nivelada.

4. Gire los patas ajustables hasta que la máquina descansa sobre sus patas.



PRECAUCIÓN

La máquina no debe funcionar cuando está apoyada sobre las ruedas.

5. Retire la barra transversal de transporte y guárdela para uso futuro. Ver también: [Levante la máquina ► 22](#)



 
Nota

Coloque la máquina sobre un suelo plano y horizontal.


Empuje la máquina hasta su posición

1. Si no puede colocar la máquina directamente en su ubicación, gire las patas ajustables hacia arriba para que la máquina descansa sobre sus ruedas.
2. Retire la barra transversal y guárdela para uso futuro. Ver también: [Levante la máquina ► 22](#)
Las ruedas de la máquina no pueden girar cuando se monta la barra transversal.
3. Mueva la máquina lo más cerca posible de su ubicación.

- Nota**
Coloque la máquina sobre un suelo plano y horizontal.




 -  **PRECAUCIÓN**
Asegúrese de que la máquina está nivelada.



- ## Retire la barra transversal de transporte

- [illegible]

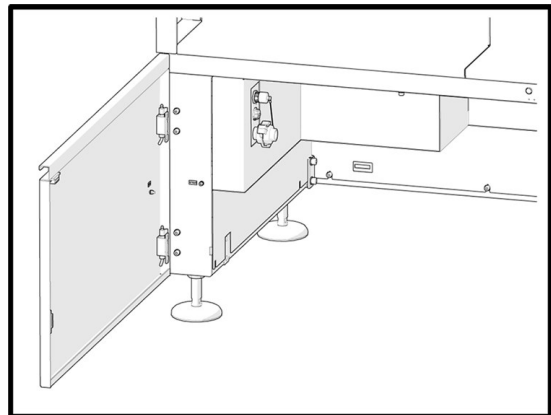

Máquina sin barra transversal

La caja de embalaje contiene los siguientes artículos:


Xmatic Compact

--	--


--	--

1. Conecte el cable a la caja de conexiones eléctricas.

PE	Conexión a tierra (masa)
L1	Fase
L2	Fase
L3	Fase

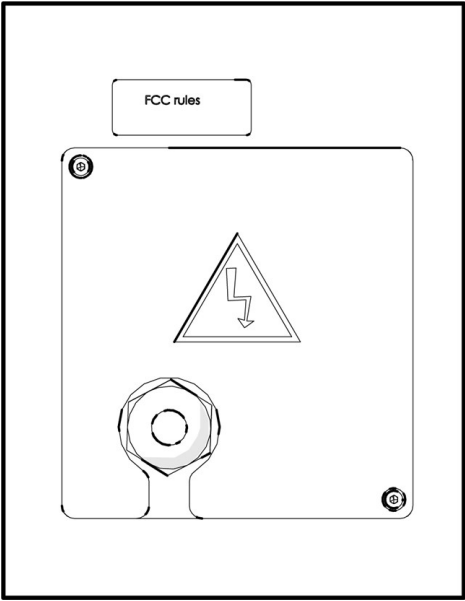

Caja de conexiones eléctricas

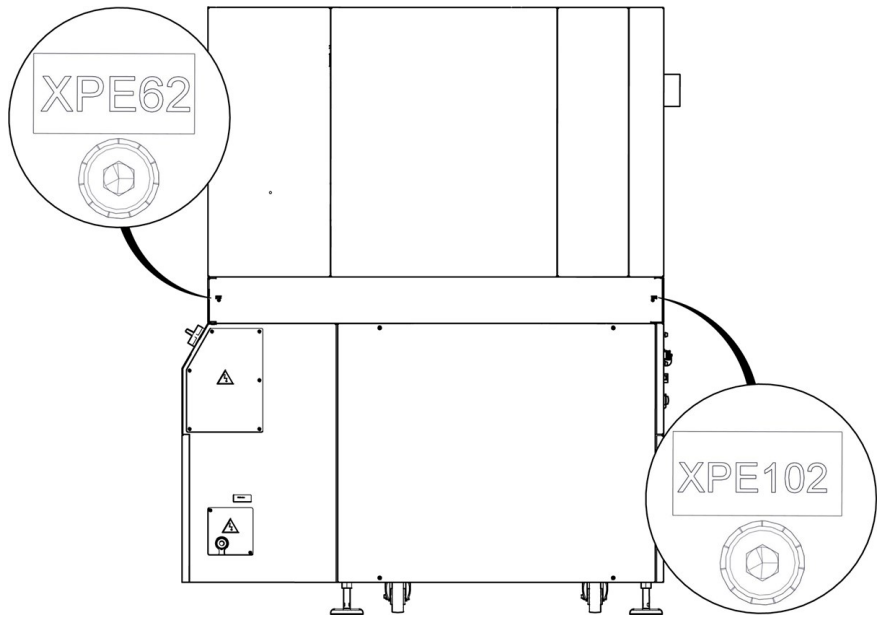

Cable UE	
L1	Marrón
L2	Negro
L3	Negro o Gris
Conexión a tierra (masa)	Amarillo/Verde
Neutro	Azul

Cable UL	
L1	Negro
L2	Rojo
L3	Naranja/Turquesa
Conexión a tierra (masa)	Verde (o Amarillo/Verde)
Neutro	Blanco

En el otro extremo del cable se puede instalar un enchufe homologado o bien, conectar el cable directamente al suministro eléctrico conforme a las especificaciones eléctricas y la normativa local.

Protección externa contra cortocircuitos

La máquina debe protegerse con fusibles externos. Consulte la tabla eléctrica para obtener información detallada sobre el tamaño del térmico necesario.

La máquina está equipada con un transformador de aislamiento en la entrada de alimentación.

Interruptor diferencial (RCCB)



Nota

Es posible que las normas locales invaliden las recomendaciones para el cable del suministro eléctrico principal. Póngase siempre en contacto con un electricista cualificado para verificar cuál es la opción adecuada para la instalación local.



PRECAUCIÓN

La máquina no tiene más de 6 mA de corriente residual.
La máquina está equipada con un transformador de aislamiento en la entrada de alimentación.
Tenga en cuenta que al encender la máquina puede generarse una corriente de acoplamiento elevada.

4.5 Ruido

Para obtener información sobre el valor del nivel de presión sonora, consulte esta sección: [Datos técnicos ► 82](#)




PRECAUCIÓN

La exposición prolongada a ruidos intensos puede causar daños permanentes a nivel auditivo.
Use protección auditiva si la exposición a los ruidos supera los niveles establecidos en los reglamentos locales.

4.6 Conecte la unidad de recirculación - (Opcional)

Si es necesario, la máquina puede equiparse con una unidad de recirculación para la estación de esmerilado/pulido MD.

4.6.2 Colocar el filtro bolsa en la unidad de recirculación

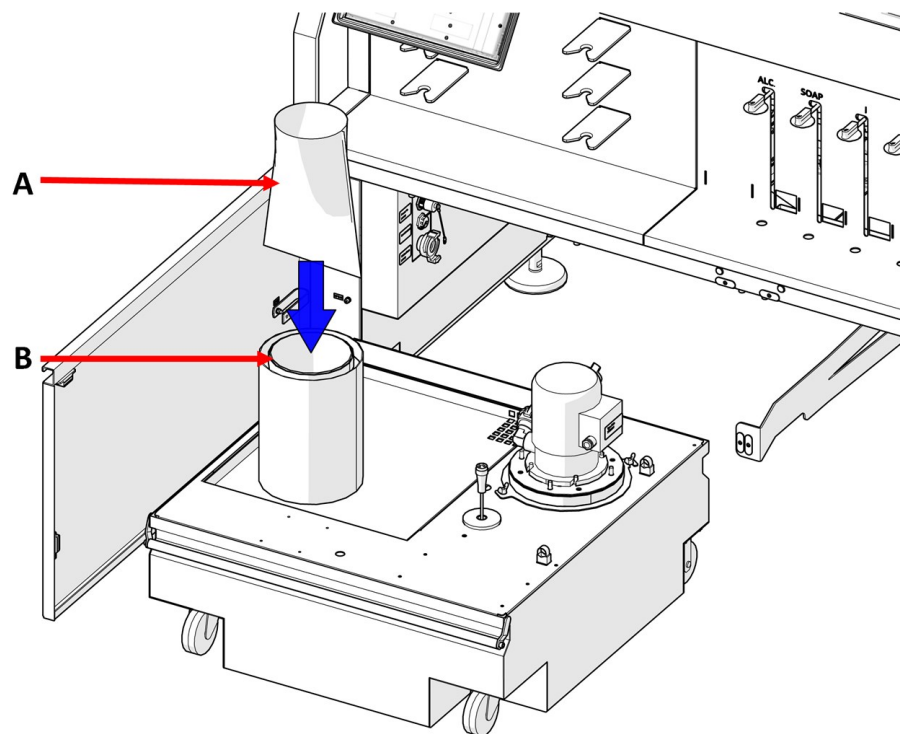

- A** Filtro bolsa
B Sistema de filtro bolsa

1. Coloque el filtro bolsa en el sistema de filtro bolsa:
 - Use un filtro bolsa para la estación MD suministrada con la unidad de recirculación. Consulte el Manual de Instrucciones de la unidad de recirculación.

4.6.3 Conecte la unidad de recirculación a la máquina




Nota

Consulte también el Manual de Instrucciones de la unidad de recirculación.

4.8 Suministro de aire comprimido

Especificaciones	
Presión	6 - 9,9 bar (87 - 143 psi)
Consumo de aire, aprox.	Min. 200 l/min (53 gpm) a presión atmosférica
Calidad del aire	La calidad del aire se obtiene a través del regulador interno con filtro incorporado y trampa de agua.

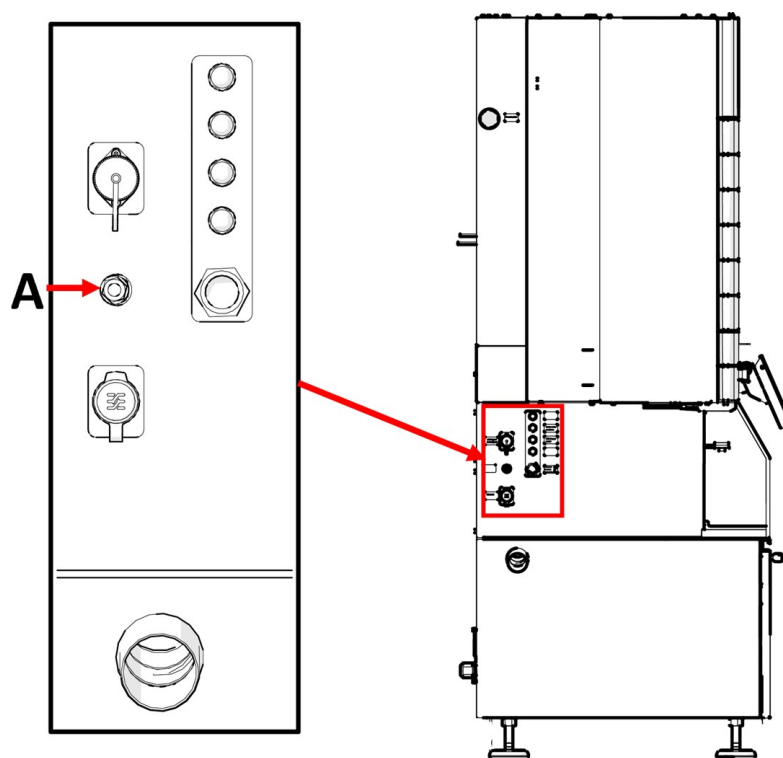

A Suministro de aire comprimido

Procedimiento

1. Conecte la manguera de presión de aire de 8 mm (5/16") a la entrada de aire comprimido de la máquina.
2. Conecte el tubo de aire al suministro de aire comprimido.


4.9 Conecte a la entrada y salida de agua

Entrada de agua



Nota

Instalaciones de nuevos tubos de agua:
Antes de conectar la máquina al suministro de agua, deje correr el agua durante unos minutos, para eliminar cualquier residuo que pueda haber en su interior.

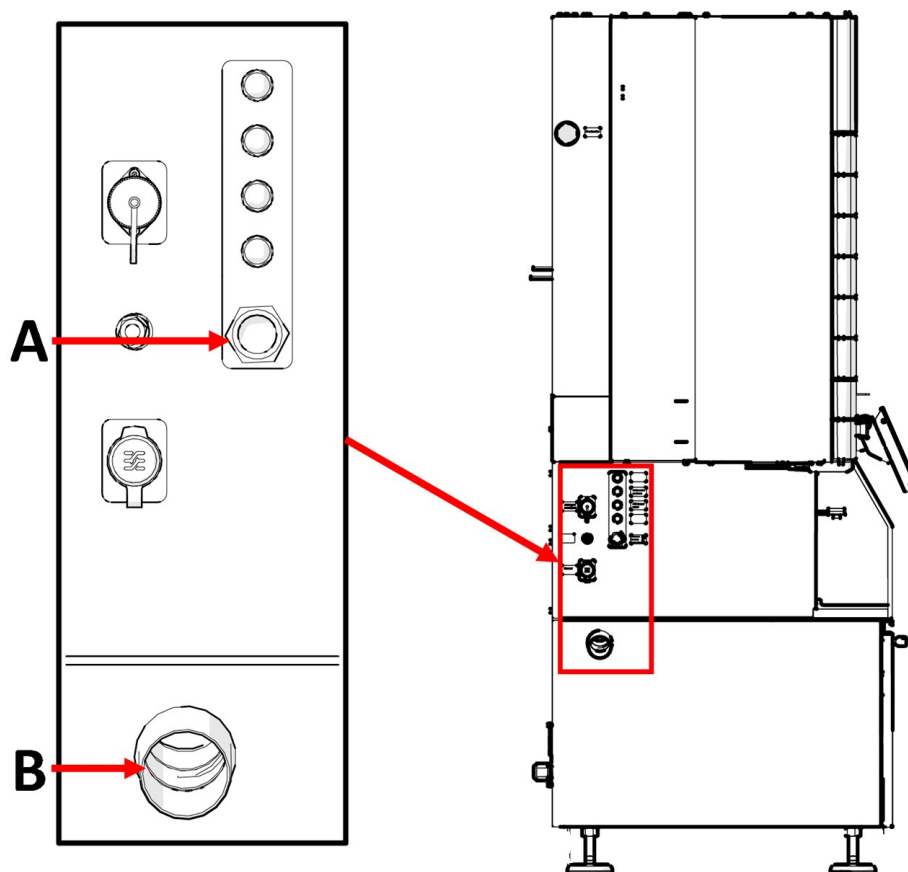

- A** Entrada de agua
B Salida de agua

Procedimiento

1. Conecte un extremo de la manguera a la máquina.
2. Conecte el extremo opuesto de la manguera al suministro de agua.

La máquina se suministra con una manguera estándar para conectar la máquina al suministro de agua.

Suministro de agua - Especificaciones	
Presión del agua	2 - 9,9 bar (29 - 143 psi)
Flujo de agua	Tamaño de 10 l/min. (2,6 gpm) galones por minuto
Conexiones	Diámetro: $\frac{3}{4}$ ". Acoplamiento GEKA a la unidad de recirculación.
Conexión de tubo	Manguera reforzada de PVC

Salida de agua residual

Procedimiento

- Conecte un tubo o manguera de salida de agua HT estándar (diámetro: 50 mm (2") a la salida de agua en el lado izquierdo de la máquina.

**Nota**

La distancia al desagüe no debe superar los 6000 mm, y debe haber una pendiente de al menos el 8 %.


4.10 Conecte a un sistema de extracción

**ADVERTENCIA**

Se requiere un sistema de extracción con control.

Especificaciones

Capacidad mínima: 150 m³/h (5297 pies³/h) a 50 mm (2") de diámetro.

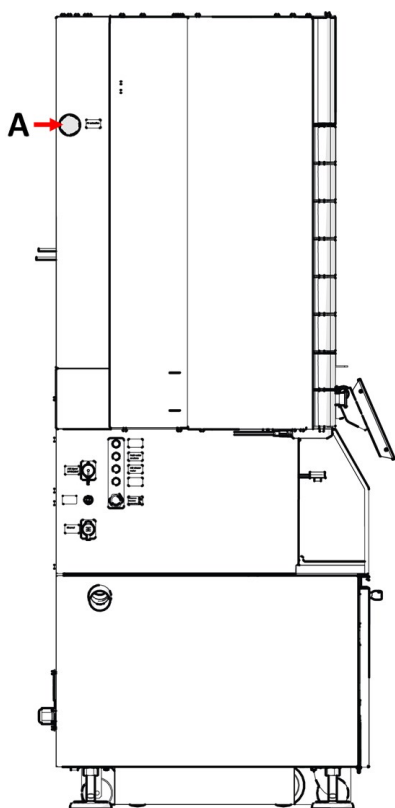

A Escape

Procedimiento

1. Conecte un tubo de 50 mm (2") de diámetro a la salida de extracción de la máquina.
2. Conecte el otro extremo del tubo al sistema de extracción.

4.11 Instale un faro baliza en la máquina

La máquina puede estar equipada con un faro baliza.

Procedimiento

1. Desenrosque los tres tornillos de la parte trasera del MD-Disc
2. Retire el perno y la arandela del eje [A]
3. Coloque la parte inferior del MD-Disc en la cubeta y fíjela con los tres tornillos que retiró de la parte trasera del MD-Disc
4. Coloque la parte superior del MD-Disc sobre la parte inferior y fíjela con el perno y la arandela que retiró del eje
5. Monte la cubierta de seguridad

5 Transporte y almacenamiento

Si, en cualquier momento después de la instalación, tiene que mover la unidad o almacenarla, existen una serie de directrices que le recomendamos seguir.

- Embale la máquina de forma segura antes de transportarla.
Un embalaje deficiente podría causar daños en la unidad e invalidar la garantía. Póngase en contacto con el servicio técnico de Struers.
- Recomendamos que conserve todos los elementos y anclajes del embalaje original para usos futuros.

5.1 Almacenamiento



Nota

Recomendamos que conserve todos los elementos y anclajes del embalaje original para usos futuros.

- Desconecte la unidad del suministro eléctrico.
- Retire todos los accesorios.
- Limpie y seque la unidad antes de almacenarla.
- Coloque la máquina y los accesorios en su embalaje original.

5.2 Transporte



Nota

Recomendamos que conserve todos los elementos y anclajes del embalaje original para usos futuros.

Para transportar la máquina de forma segura, siga estas instrucciones.

1. Asegúrese de que están disponibles los siguientes elementos:
 - Anclajes de transporte (x 2)
 - Barra transversal de transporte (x 1)
 - Barra con ruedas (x 2)

- El palé original
2. Si es necesario, desconecte lo siguiente:

- Suministro eléctrico

**PELIGRO ELÉCTRICO**

La desconexión de la unidad del suministro eléctrico la debe realizar exclusivamente un técnico cualificado.

- Suministro de aire comprimido
 - Suministro de agua
 - Unidad de recirculación. Consulte el manual específico suministrado con el equipo.
 - Desconecte el monitor. Esto lo deberá realizar el Struers Mantenimiento.
 - Accesorios
3. Limpie y seque la unidad.

Requisitos

- Asegúrese de que el suelo de la zona de trabajo y el pasillo de transporte se han diseñado para soportar el siguiente peso:

Peso	
Máquina	730 kg (1609 lb)
El peso de los portamuestras y consumibles utilizados.	

- Asegúrese de que están disponibles los siguientes suministros:
 - Suministro eléctrico
 - Suministro de agua
 - Suministro de aire comprimido
 - Desagüe de agua

Mover la máquina

Para mover la máquina, utilice una carretilla elevadora y una barra transversal.

**Nota**

La máquina debe ser instalada por técnicos de Struers o por un técnico de servicio autorizado formado por Struers para esta tarea específica.

1. Abra las puertas del módulo de recirculación.
2. Asegúrese de que la barra transversal de transporte y las ruedas suministradas con la máquina estén sujetas en su posición antes de proceder a la elevación de la máquina.
3. Afloje los anclajes de la barra transversal de transporte para permitir el movimiento.
4. Ajuste los anclajes.
5. En la parte delantera de la máquina, ejerza y mantenga presión sobre la barra transversal contra la parte inferior de las ruedas.
6. Deslice los anclajes de la barra transversal de transporte sobre los bordes de las ruedas y apriete los pernos.
7. Coloque la carretilla elevadora lo más cerca posible de la línea central de gravedad. Ver también: [Levante la máquina ►22](#)

6 Arranque: la primera vez



PRECAUCIÓN

El equipo de Struers debe ser utilizado junto con el manual de instrucciones suministrado y siguiendo las indicaciones del mismo.

Seleccionar el idioma

1. Desde el **Main menu**, seleccione **Tipos de usuario, Administrador**. Ver también: [La pantalla ►18](#).
2. Toque el menú principal y seleccione Configuración.
3. Toque **Select Language** (Seleccionar idioma) y seleccione el idioma que desea utilizar.
4. Seleccione si desea utilizar unidades métricas o imperiales al trabajar con la máquina.

6.1 Superficies MD



PRECAUCIÓN


No use la máquina con accesorios o consumibles no compatibles.

Las superficies MD se colocan en los estantes del elevador MD.

El elevador MD tiene varios estantes que contienen superficies individuales de esmerilado o pulido MD para usar en los diferentes pasos de un método. Si utiliza superficies Struers, la máquina detectará automáticamente el tipo de superficie colocada en cada estante.

Después de utilizar una vez una superficie de pulido MD, la máquina indicará el tamaño del abrasivo utilizado con la superficie de pulido MD específica.

6.2 Botellero

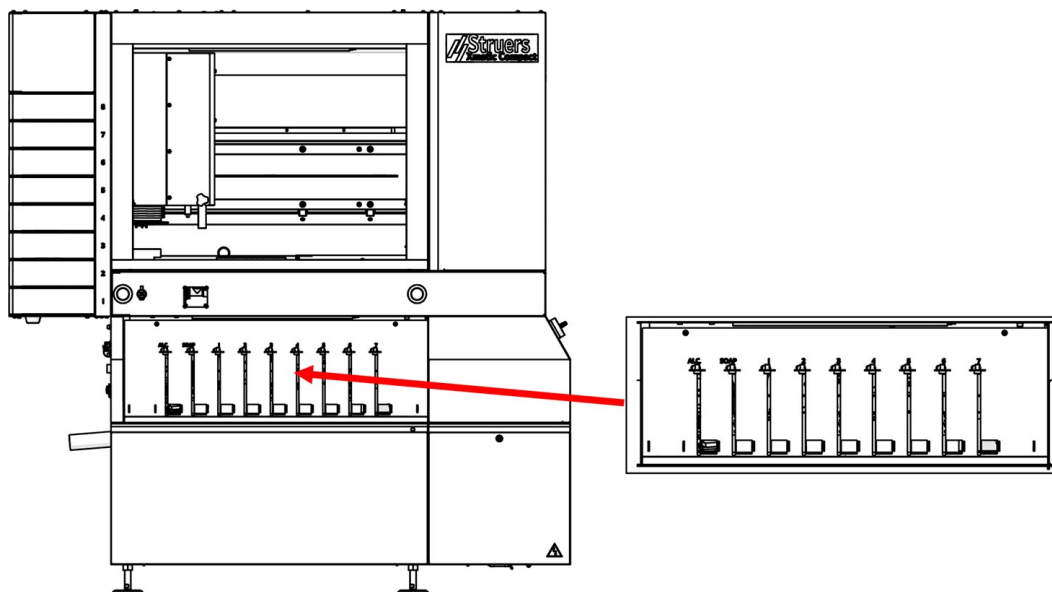

La máquina tiene 9 bombas

Posición de las botellas 1 y 2:

Alcohol/jabón

Bombas 3-9

Suspensión, lubricante o pulido de óxido.

6.2.1 Coloque las botellas en el módulo botellero

Si está utilizando consumibles Struers, la máquina detectará automáticamente el tipo de consumible y los niveles de líquido de las botellas.



Nota

Las posiciones 1 y 2 son solo para alcohol/jabón.

5. Ajuste los diferentes parámetros como desee.

La máquina guarda los cambios automáticamente.

**Nota**

También puede copiar una plantilla de limpieza y utilizarla para crear su propia plantilla de limpieza.

7.4 Enfriamiento del disco

Por defecto, la superficie MD se enfría después de cada paso que requiera una superficie MD, pero en caso necesario, se puede cambiar el ajuste.

Procedimiento

1. Toque en los 3 puntos a la izquierda del botón **Run** (Ejecutar).



2. Pulse en **Step selection** (Selección de paso).
3. Pulse en el paso de la superficie MD para la que desee cambiar **Disc cooling** (Enfriamiento del disco) el ajuste.

**Nota**

Si tiene una Xmatic Compact sin transportadora vertical, abra la tapa de seguridad principal para retirar el portamuestras del punto de recogida.

8.4 Limpie los tubos


Si es necesario, puede limpiar los tubos antes y durante el proceso de preparación.

Procedimiento

1. Inicie sesión en la máquina como administrador o **Operator** (Operario).
2. En la pantalla, pulse la posición de la botella cuyo tubo desee limpiar.



3. Seleccione **Clean** (Limpiar).

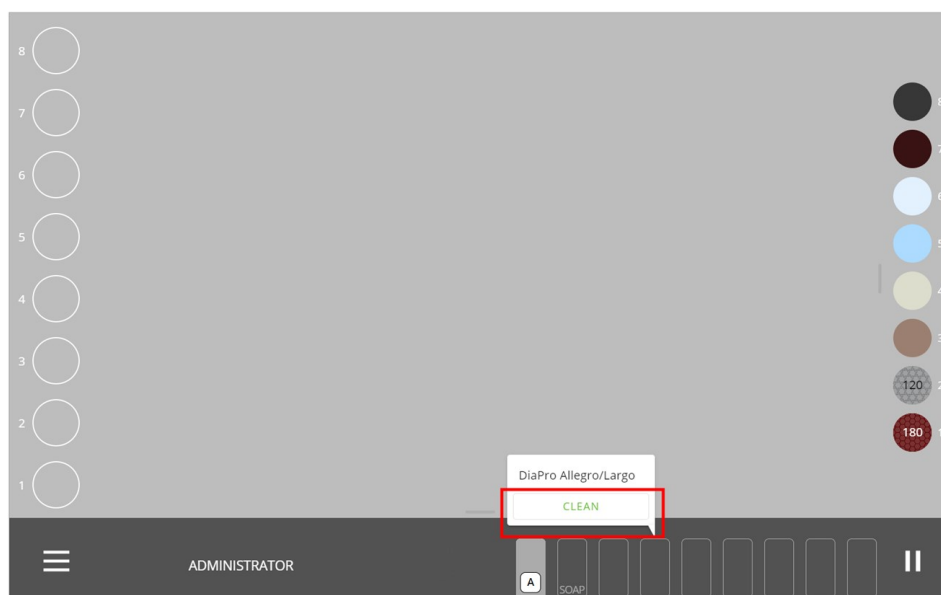

4. Retire el consumible actual y coloque el Easy Connector en el desagüe.
5. Una vez completado el proceso de limpieza, pulse **Continue** (Continuar).

Preparation
Configuration > Preparation

Stone **MD**

Dressing

Dress MD Alto after process: Yes

Dress diamond disc after process: Yes

Cleaning

Clean surface after process: Yes

Clean disc after process: Yes

4. Seleccione los ajustes que desee.

Dressing (Afilado)	
Dress MD-Alto after process (Afile el MD-Alto después del proceso)	Seleccione Yes (Sí) para preparar la superficie MD al finalizar el proceso. Seleccione No (No) si no desea preparar la superficie MD una vez finalizado el proceso.
Dress diamond disc after process (Limpie el disco de diamante después del proceso)	Seleccione Yes (Sí) para preparar el disco de diamante al finalizar el proceso. Seleccione No (No) si no desea preparar el disco de diamante una vez finalizado el proceso.

Cleaning (Limpieza)	
Clean MD surface after process (Limpie la superficie MD después del proceso)	Seleccione Yes (Sí) para limpiar la superficie MD al finalizar el proceso. Seleccione No (No) si no desea limpiar la superficie una vez finalizado el proceso.
Clean MD disc after process (Limpie el disco MD después del proceso)	Seleccione Yes (Sí) para limpiar el disco de diamante al finalizar el proceso. Seleccione No (No) si no desea limpiar el disco una vez finalizado el proceso.

8.6 El proceso de preparación


Utilice el menú **Preparation** (Preparación) para el trabajo de preparación diario.

8.6.1 Selección de paso


Puede añadir o eliminar pasos en un proceso de preparación, si es necesario.

Procedimiento

1. Toque en los 3 puntos de la línea del método para acceder al menú **Step selection** (Selección de paso).

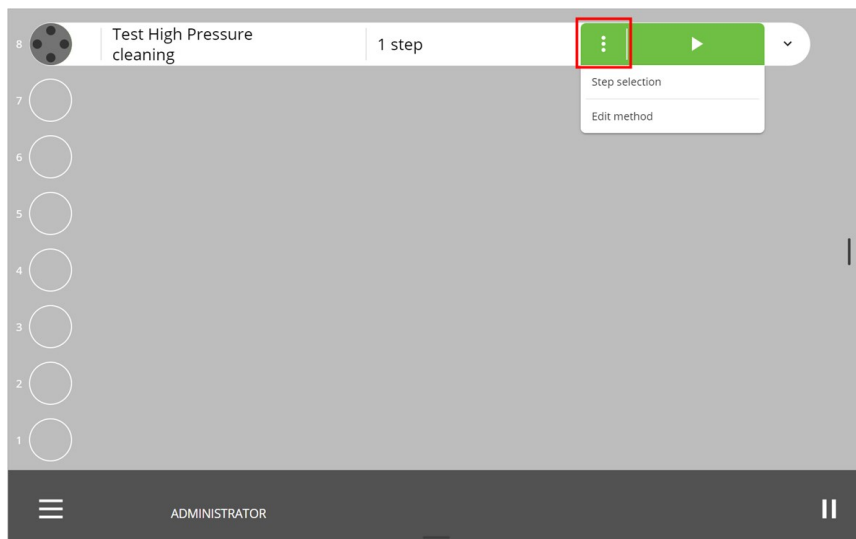

2. Toque en **Step selection** (Selección de paso).
3. Toque los campos a la derecha del nombre del paso para añadir o eliminar un paso.

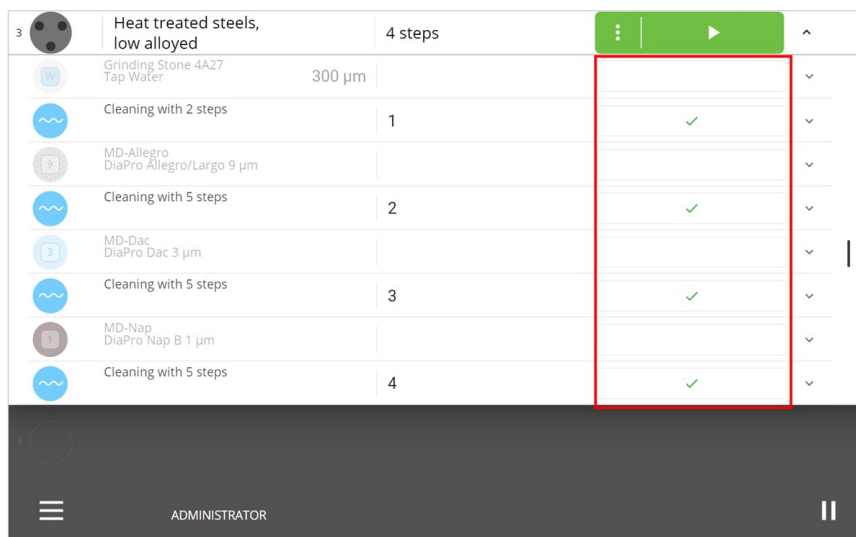

Una marca de verificación de color verde indica que se incluye el paso en el proceso de preparación.


Si los consumibles necesarios no se encuentran en la máquina, se muestra un triángulo de color rojo para indicar que coloquen los consumibles que faltan en el botellero.

9.2 Cuando es necesario

La frecuencia con la que deben realizarse algunos procedimientos de mantenimiento y limpieza depende de la frecuencia y el uso que se haga de la máquina.

9.2.1 Filtro de aire

Limpie cuidadosamente el filtro de aire con un cepillo suave.

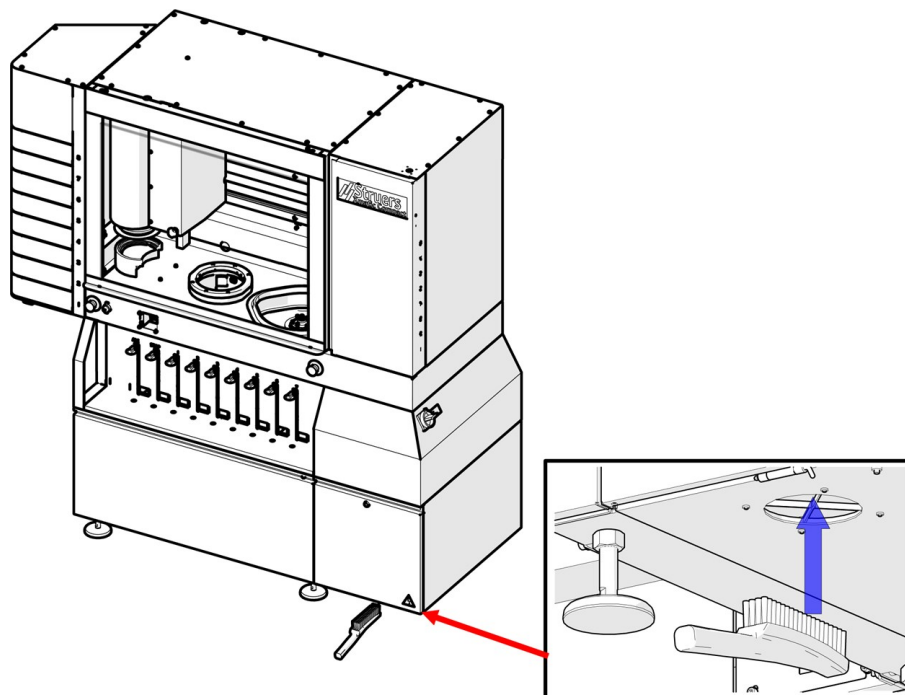

9.2.2 Las botellas y el botellero

Cuando sustituya una botella, asegúrese de que tanto la botella como el botellero estén limpios. Si no se limpian regularmente, algunos consumibles pueden dañar la pintura de la máquina.

9.2.3 Limpie el MD-Disc



Nota

No utilice un paño seco ya que las superficies no son resistentes a arañazos.




Nota

No usar nunca acetona, benceno ni disolventes similares.


- Limpie el disco MD con un paño húmedo.

✕ Clean tubes

Maintenance > Clean tubes

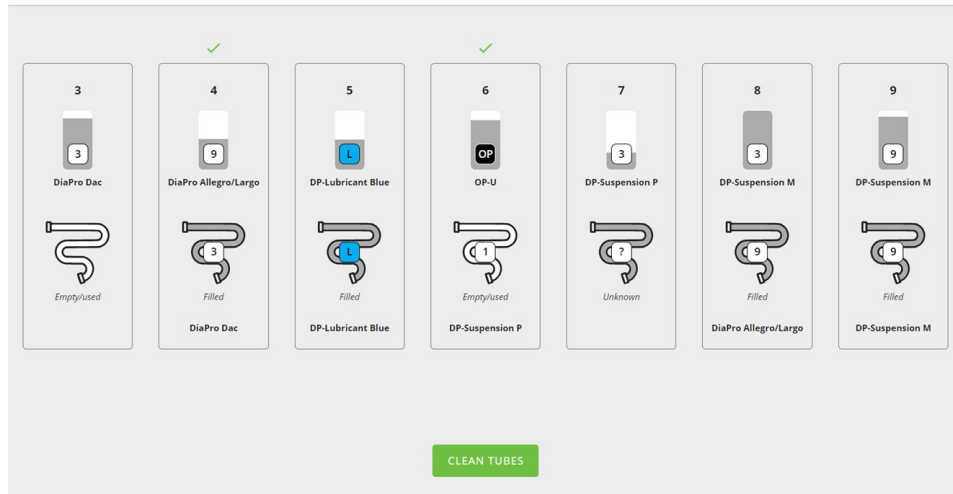


6. Coloque el Easy Connector correspondiente en la entrada del botellero.
7. Toque en **Clean tubes** (Limpiar tubos).
8. Vuelva a colocar el Easy Connector en la botella de consumible cuando termine el proceso de limpieza

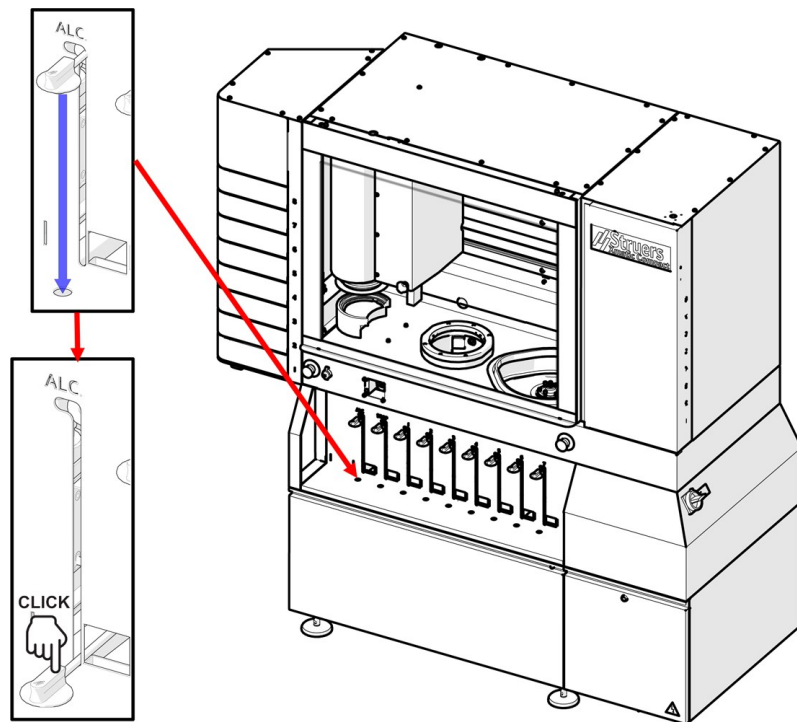

9.2.5 Afiladores MD

Piedra de óxido de aluminio

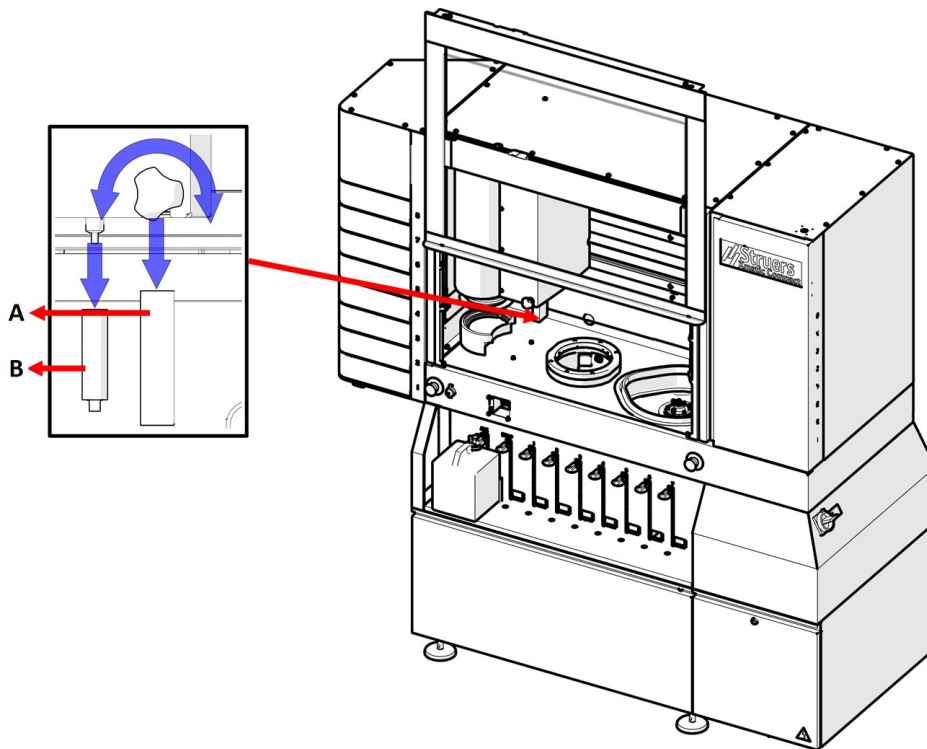

1. Desmonte la piedra de óxido de aluminio. (A)
2. Limpie todas las superficies con cuidado y asegúrese de que no quedan restos ni suciedad.
3. Monte la piedra de óxido de aluminio en el afilador.

Afilador con punta de diamante

1. Desmonte el afilador con punta de diamante. (B)
2. Limpie todas las superficies con cuidado y asegúrese de que no quedan restos ni suciedad.
3. Monte la punta de diamante en el afilador.

9.2.6 Limpie la pantalla táctil

**Nota**

No utilice un paño seco ya que las superficies no son resistentes a arañazos.

**Nota**

No usar nunca acetona, benceno ni disolventes similares.


- Limpie la pantalla táctil con un limpiador para LCD.

**Nota**

Es importante mantener limpias las superficies superior e inferior del cabezal móvil de muestras, ya que de lo contrario se corre el riesgo de contaminar las muestras.

**Nota**

Puede utilizar un paño seco para limpiar los raíles del interior de la zona de trabajo, ya que están recubiertos de una película de aceite.

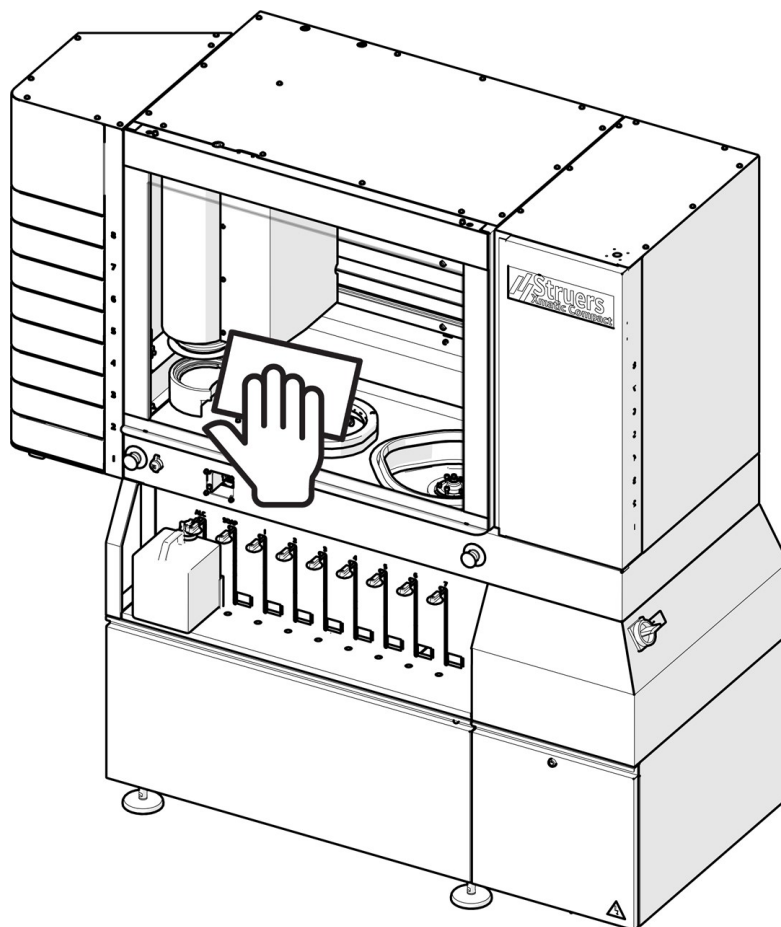La tapa de seguridad principal

1. Limpie regularmente la tapa de seguridad principal con un paño húmedo o con una solución limpiacristales habitual.

Deje que la solución limpiacristales actúe durante unos segundos antes de limpiarla con un paño.

**Nota**

Tenga cuidado de no aplicar presión al limpiar la superficie de la tapa de seguridad principal, ya que corre el riesgo de rayarla.

**Nota**

No usar nunca acetona, benceno ni disolventes similares.

**Sugerencia**

Si es necesario, utilice etanol o isopropanol para eliminar la grasa y el aceite.

1. Vacíe el baño de ultrasonidos.
2. Utilice un cepillo y jabón para limpiar la pared interior del baño de ultrasonidos.
3. Vacíe el baño de ultrasonidos.
4. Llene el baño de ultrasonidos.

9.5 Mensualmente

**Nota**

No utilice un paño seco ya que las superficies no son resistentes a arañazos.

**Nota**

No usar nunca acetona, benceno ni disolventes similares.

**Sugerencia**

Si es necesario, utilice etanol o isopropanol para eliminar la grasa y el aceite.

9.5.1 Unidad de recirculación - Opcional

1. Limpie minuciosamente la unidad de recirculación y los tubos conectados.
2. Si se utiliza una solución de jabón para limpiar el recipiente o el depósito de recirculación, enjuáguelo con agua limpia antes de llenar el depósito de recirculación.

**Nota**

Si el líquido de refrigeración está contaminado por algas o bacterias, sustitúyalo inmediatamente.

3. Si el agua de recirculación se ha infectado con bacterias o algas, limpie el depósito y los tubos con un desinfectante antibacteriano adecuado.
4. Limpie el filtro estático: Quítelo y enjuáguelo con agua.

Cambie el agua de recirculación

**PRECAUCIÓN**

Evite que el aditivo empleado en el fluido de refrigeración entre en contacto con la piel.



Nota

La comprobación la debe realizar siempre un técnico cualificado (electromecánico, electrónico, mecánico, neumático, etc).

Parada de emergencia

1. Inicie un proceso de pulido. Espere a que la muestra se esté esmerilando/puliendo.
2. Pulse una de las paradas de emergencia. Ver también: [Datos generales ► 15](#).
3. Todos los movimientos deben detenerse y debe aparecer un mensaje emergente en la pantalla.
4. Si la máquina no deja de moverse, seleccione **Parar** en la pantalla.
5. Póngase en contacto con el servicio técnico de Struers.

Transportadora vertical

1. Asegúrese de que al menos uno de los cajones de la transportadora vertical esté vacío.
2. Iniciar un proceso de preparación
3. Intente abrir completamente el cajón vacío mientras la máquina recoge y mueve el soporte porta muestras.
4. Si la máquina no deja de moverse, seleccione **Parar** en la pantalla.
5. Póngase en contacto con el servicio técnico de Struers.

Tapa de seguridad principal

Pruebe el anclaje de la tapa de seguridad principal

1. Abra la tapa de seguridad principal.
2. Inicie un proceso de preparación.
3. Si la máquina inicia el proceso de preparación, pulse una de las paradas de emergencia. Ver también: [Datos generales ► 15](#).
4. Póngase en contacto con el servicio técnico de Struers.

Pruebe la función de anclaje de la tapa de seguridad principal

1. Inicie un proceso de preparación.
2. Intente abrir la tapa de seguridad principal.
3. Si puede abrir la tapa de seguridad principal, pulse una de las paradas de emergencia. Ver también: [Datos generales ► 15](#).
4. Póngase en contacto con el servicio técnico de Struers.

Elevador MD

1. Apertura de la puerta del elevador MD.
2. Cierre la puerta y escuche los movimientos que se producen en el interior del elevador MD.
3. Trate de abrir la puerta del elevador MD.
4. Si puede abrir la puerta del elevador MD, pulse una de las paradas de emergencia. Ver también: [Datos generales ► 15](#).
5. Póngase en contacto con el servicio técnico de Struers.

9.9 Disposición



Los equipos marcados con el símbolo de WEEE contienen componentes eléctricos y electrónicos, y no deben ser desechados como residuos generales.

Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre el método de eliminación correcto en conformidad con la legislación nacional.

Para la eliminación de consumibles y del fluido de recirculación, siga las normativas locales.

9.9.1 Consideraciones ambientales



ADVERTENCIA

En caso de incendio, informar de ello a las personas que se encuentren cerca, llamar a los bomberos e interrumpir el suministro eléctrico. Utilizar un extintor de incendios de polvo. No use agua.



Nota

Las virutas deben desecharse del modo indicado en los reglamentos de seguridad relativos a la manipulación y desecho de virutas/aditivo del agua de recirculación.



Nota

El agua de recirculación contiene aditivos y residuos por lo que NO deben desecharse a través del desagüe principal.
El líquido refrigerante debe desecharse conforme al reglamento de seguridad local vigente.

10 Resolución de problemas - Xmatic Compact

Error	Causa	Acción
La superficie de esmerilado/pulido presenta un desgaste irregular continuo.	El acoplamiento del soporte porta muestras o el cabezal porta muestras están desgastados.	Sustituya el acoplamiento. Póngase en contacto con el servicio técnico de Struers.

11 Datos técnicos

11.1 Datos técnicos - Xmatic Compact con transportadora vertical

Capacidad	Muestras individuales	No
	Soporte portamuestras	Diámetro: disco MD 140 mm para 250 mm Diámetro: disco MD 160 mm para 300 mm
Estación de esmerilado plano de alta velocidad	Diámetro	-
	Velocidad	-
	Eliminación de material	-
	Dirección de rotación	-
	Unidad de recirculación	-
	Potencia del motor	
	- Continuo (s1)	-
Estación MD de esmerilado y pulido	Diámetro	250 mm o 300 mm
	Velocidad de rotación	50 - 600 rpm (1000 rpm cuando el disco se seca por centrifugación)
	Dirección de rotación	Sentido horario
	Potencia del motor	
	- Continuo (s1)	1,5 k W

Características	Eliminación de material	0,05 mm - 6 mm (0,002 - 0,2") en estación MD de esmerilado y pulido
	Afilado de piedra de esmerilado de alta eliminación	-
	Afilado de superficies MD	Automático (punta de diamante/barra de óxido de aluminio)
	Dosificación automática	7 bombas de suspensión OP o DP
		Un eyector de alcohol para la estación de limpieza
		Un eyector de jabón para la estación de limpieza
		Limpieza automática de los tubos de dosificación
Opciones	Estación de esmerilado plano de alta velocidad	-
	Limpieza con ultrasonidos	Sí
	Recirculación para estación MD esmerilado/pulido	Sí
Software y electrónica	Pantalla táctil	Capacitivo
	Pantalla	LCD, 12,1" (1280 x 800)
Normas de seguridad/directivas/legislación		Consulte la Declaración de conformidad/Manual de instrucciones
ALCANCE		Para obtener información sobre REACH, póngase en contacto con su oficina local de Struers.

Entorno de operaciones	Temperatura ambiente	
	Durante el funcionamiento	5 - 40°C (41 - 104°F)
	Durante el transporte	-25°C - 55°C (transporte) -25°C - 70°C (máx. 24 horas durante el transporte)
	Humedad	35 - 85 % humedad relativa sin condensación
Suministro de agua (agua del grifo)	Caudal	Tamaño de 10 l/m (2,6 gpm)
	Conexión, Entrada de agua	3/4"
	Presión	2 - 9,9 bar (29 - 143 psi)
Salida de agua residual	Diámetro	50 mm (1,97")
	Altura de la salida	50 cm (19,7") por encima del suelo
	Distancia máxima al drenaje	600 cm
	Pendiente	Tamaño de 8%
Suministro de aire comprimido	Presión	6 - 9,9 bar (87 - 143 psi)
	Caudal	Tamaño de 200 l/m (53 gpm)
	Calidad recomendada	Clase-3 según ISO 8573-1

Suministro eléctrico	Tensión/frecuencia	220 V/430 V +/-10% (50/60Hz)
	Alimentación de entrada	15 A
	Potencia	
	Carga nominal	1,5 KW
	Reposo	195 W
	Actual	
	Nominal	6 A/4 A
	Máx.:	15 A/7,5 A
	Corriente, carga máx.	4,6 A
Escape	Diámetro	100 mm (2")
	Capacidad recomendada	250 m³/h (8830 ft³/h)
Dimensiones y peso	Ancho	182 cm (71,7")
	Profundidad	75 cm (29,5")
	Altura	189 cm (74,4")
	Altura (con cubierta abierta)	244 cm (96,0")
	Peso	730 kg (1630 lb)

Categorías del circuito de seguridad / Nivel de rendimiento	SF-1 Parada de emergencia	PL c, categoría 1 Categoría de parada 0
	SF-4 Función de velocidad limitada, movedor de portamuestras	PL d, categoría 3 Categoría de parada 0
	SF-5 Anclaje de la tapa principal de seguridad, movimientos peligrosos	PL c, categoría 1 Categoría de parada 0
	SF-5A Anclaje de la tapa principal de seguridad, agua y etanol	PL d, categoría 3 Categoría de parada 0
	SF-6 Cierre principal tapa de seguridad con dispositivo de bloqueo	PL a, categoría B Categoría de parada 0
	SF-7 Dispositivo de bloqueo de la puerta del cambiador MD	PL d, categoría 3 Categoría de parada 0
	SF-8 Dispositivo de bloqueo de la puerta del cambiador MD	PL c, categoría 1 Categoría de parada 0
	SF-9 Sistema de bloqueo de las puertas de la transportadora vertical	PL d, categoría 3 Categoría de parada 0
	SF-10 Sistema de bloqueo de las puertas de la unidad de recirculación	PL b, categoría 1 Categoría de parada 0
Nivel de ruido	Nivel de presión acústica de emisión ponderado A en las estaciones de trabajo	LpA = 64,4 dB(A) (valor medido). Incertidumbre K = 4 dB
Nivel de ruido . Ultrasonido	Nivel de presión de ultrasonidos equivalente (nivel equivalente de ultrasonidos)	Lteq, T=95,2 dB (valor medido). Incertidumbre K = 2 dB

Nivel de ruido - Ultrasonido	Las cifras indicadas son niveles de emisiones y no son necesariamente niveles de trabajo seguros. Aunque existe una correlación entre las emisiones y los niveles de exposición, esta no puede utilizarse de manera fiable para determinar si se requiere o no adoptar otras medidas de precaución. Los factores que influyen en el nivel actual de exposición de los trabajadores incluyen las características de la sala y otras fuentes de ruidos, es decir, el número de máquinas y otros procesos adyacentes. Además, el límite permisible de exposición varía en cada país. Sin embargo, esta información permitirá que el usuario de la máquina pueda evaluar mejor los riesgos y los peligros.	
Nivel de vibraciones	Emisión de vibraciones declarada	N/A

11.2 Datos técnicos - Xmatic Compact sin transportadora vertical

Capacidad	Muestras individuales	No
	Soporte portamuestras	Diámetro: Disco MD 140 mm para 250 mm Diámetro: Disco MD 160 mm para 300 mm
Estación de esmerilado plano de alta velocidad	Diámetro	-
	Velocidad	-
	Eliminación de material	-
	Dirección de rotación	-
	Unidad de recirculación	-
	Potencia del motor	
	- Continuo (s1)	-
	Máx. (s3)	-
Estación MD de esmerilado y pulido	Diámetro	250 (10") mm o 300 mm (12")
	Velocidad de rotación	50 - 600 rpm (1000 rpm cuando el disco se seca por centrifugación)
	Dirección de rotación	Sentido horario
	Potencia del motor	
	- Continuo (s1)	1,5 k W
	Máx. (s3)	N/A

Portamuestras	Soporte portamuestras	Aplicable solo con porta etiquetas RFID
	Peso máx.	4 kg (8,8 lbs) incluyendo las muestras
	Altura muestra máx.	40 mm (1,6")
	Saliente máximo de la muestra bajo el soporte	6 mm (0,2")
	Fuerza	50 - 500 N en pasos de 10 N
	Precisión de la fuerza	+/-10 % hasta 100 N, +/- 10 N en valores superiores
	Velocidad de rotación	
	en proceso	50 - 300 rpm, velocidad variable en pasos de 10
	cuando se seca a	1200 rpm
	Dirección de rotación	Sentido en contra, a favor de las agujas del reloj
	Motor	1,1 kW
	Par motor	7,3 Nm a 150 rpm
Transportadora vertical	Número de soportes porta muestras	-
Elevador MD	Número de superficies MD	8
Estación de limpieza	Agua a alta presión	40 bar (580 psi)
	Alcohol y jabón	Sí

Características	Eliminación de material	0,05 mm - 6 mm (0,002 - 0,2") en estación MD de esmerilado y pulido
	Afilado de piedra de esmerilado de alta eliminación	-
	Afilado de superficies MD	Automático (punta de diamante/barra de óxido de aluminio)
	Dosificación automática	7 bombas de suspensión OP o DP
		Un eyector de alcohol para la estación de limpieza
		Un eyector de jabón para la estación de limpieza
		Limpieza automática de los tubos de dosificación
Opciones	Estación de esmerilado plano de alta velocidad	-
	Limpieza con ultrasonidos	Sí
	Recirculación para estación MD esmerilado/pulido	Sí
Software y electrónica	Pantalla táctil	Capacitivo
	Pantalla	LCD, 12,1" (1280 x 800)
Normas de seguridad/directivas/legislación		Consulte la Declaración de conformidad/Manual de instrucciones
ALCANCE		Para obtener información sobre REACH, póngase en contacto con su oficina local de Struers.

11.5 Partes del sistema de control relativas a la seguridad o SRP/CS



ADVERTENCIA

La máquina y sus piezas han sido diseñadas para funcionar 16 horas diarias/220 días al año. Si se utilizan como se indica, los componentes esenciales de seguridad tienen que sustituirse, como máximo, después de un ciclo de vida de 20 años.

Si utiliza la máquina durante más tiempo del indicado, los componentes críticos de seguridad deben ser sustituidos antes.

Póngase en contacto con el servicio técnico de Struers.



Nota

Las SRP/CS (partes relacionadas con la seguridad de un sistema de control) son partes que incluyen en el funcionamiento seguro de la máquina.



Nota

La sustitución de componente esenciales de seguridad, la tiene que realizar exclusivamente un técnico de Struers o un técnico cualificado (electromecánico, electrónico, mecánico, neumático, etc).

Los componentes esenciales de seguridad tienen que sustituirse exclusivamente por componentes con el mismo nivel de seguridad, como mínimo.

Póngase en contacto con el servicio técnico de Struers.

Piezas

Parte relativa a la seguridad	Fabricante / descripción del fabricante	N.º de referencia del fabricante:	Ref. eléctrica	N.º de referencia de Struers:	ID
Parada de emergencia	Omron	A22NE-M-N	S02	2SA41700	SF-1
Función de velocidad limitada, movedor de portamuestras	Schneider Electric Convertidor	ATV320U15N4B	Q02	2PU23415	SF-4
Anclaje de la tapa de seguridad principal, movimientos peligrosos	Sick Sensor inductivo Schmersal Cierre de seguridad	IME2S12-04B4DW2 AZM 161SK-1212RKED-024	B44 F31	2SS00812 2SS00120	SF-5
Anclaje de la tapa de seguridad principal, agua y etanol	Sick Sensor inductivo Schmersal Cierre de seguridad	IME2S12-04B4DW2 AZM 161SK-1212RKED-024	B44 F31	2SS00812 2SS00120	SF-5A
Anclaje de la tapa de seguridad principal con dispositivo de bloqueo	Schmersal Cierre de seguridad	AZM 161SK-1212RKED-024	F31	2SS00120	SF-6
Dispositivo de bloqueo de la puerta del cambiador MD	Sick Sensor inductivo	IME2S12-04B4DW2	B43	2SS00812	SF-7
Dispositivo de bloqueo de la puerta del cambiador MD	Schmersal Cierre de seguridad	AZM 161SK-1212K-024	F30	2SS00124	SF-8
Sistema de bloqueo de las puertas de la transportadora vertical	Emisor/receptor de luz de seguridad del alimentador SH	L41S-11MA1A L41E-11MA1A	B40 B41	2HQ00110 2HQ00120	SF-9
Anclaje de las puertas de recirculación	Sick Sensor inductivo	IME2S12-04B4DW2	B38	2SS00812	SF-10

